

14 de Abril de 1919.

F2

Illmos. Srs. Directores da
Companhia Minas de Carvão do Jacuhy
RIO DE JANEIRO

MINAS DO LEÃO

Illmos. Srs. Directores:-

POÇO W. BRAZ: - Poucos dias antes da partida do nosso Director Dr. Hórtia Barboza, não tendo a bomba installada na galeria inferior funcionado bem e deante da ameaça de ser a mesma exfolgada, mandou o Engenheire Recife retirarla afim de ser collocada na galeria superior, doppis de convenientemente reparada, fazendo-se o exgotamento do poço por meio de pipas. Já tinham sido tomadas estas providencias, mando o Dr. Hórtia Barboza chegando ao poço, desco-briu por uma serie de experiencias, que o defeito não era da bomba, mas do motor a vapor conjugado ao gerador que fornecia energia elec-trica para seccionar a mesma. Esse motor foi logo substituido por outro existente no Affiliamento e a bomba imediatamente coloca-da na galeria superior começo a funcionar regularmente, dando es-perança de poder prosegui o serviço de extracção com regularidade. Assim foi até a data em que escrevi a minha carta de 7 do corrente. Chegando, porém, ás Minas do Leão no dia 8, constatei que os serviços não corriam com a celeridade que era de desejar. A bomba exfolgava o poço até 5 1/2 metros abaixo do nível em que se achava, e, como era natural, a partir daí funcionava mal ou não funcionava. As ga-lerias inferiores continuavam inmundadas, não sendo possivel colocar nelas a bomba a que me tenho referido, nem a outra maior, que assura-ria de modo permanente o exgotamento. Com isso ia o serviço de extracção soffrendo uma série de pequenos tropeços, dando em resultado nem exgotar-se o poço convenientemente nem extrahir-se carvão de modo regular.

Nesse mesmo dia combinei todas as medidas para exgotar-mos o poço definitivamente e em seguida collocarmos as bombas onde deviam ficar. Suspendeu-se por 24 horas o serviço de carvão, afim de se extrahir ininterruptamente a agua por meio de pipas até completo exgotamento, o que se conseguiu. Mas então verificou-se que o poço aos poucos fora se atulhando, de modo a haver abaixo da galeria infe-rior apenas uma profundidade de cerca de 2 1/2 metros para conter a agua. Os cinco metros restantes estavam ocupados por detritos de madeira, barro, etc., servindo que estes pás, carro, balde, etc., muito prejudicaram a extracção da agua, porque as pipas embaraçavam-se ás vezes nelles, obrigando a descer homens para mergulhar e soltar-las. O exgotamento previsto por meio de gaiolas com caixa d'água para quando se der o caso de faltarem as bombas, muito seffreria tam-bem com os accidentes que proviriam daí. Para retirar este ma-terial foi preciso remover o entulho. Esta remoção terminou hontem e hoje recomeçou-se a extracção de carvão.